



NUMBER: 05-005-14 REV. A

GROUP: Bremsanlage

DATE: 19.12.2014

Diese Mitteilung dient ausschließlich als technische Information und stellt keine Instandsetzungsgenehmigung dar. Es ist nicht gestattet, diese Veröffentlichung oder Teile davon zu vervielfältigen, in einer Datenbank zu speichern oder sie in irgendeiner Form weiterzugeben, weder elektronisch, noch mechanisch, noch durch Fotokopieren, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der Chrysler Group LLC vor.

DIESE MITTEILUNG ERSETZT DIE KUNDENDIENSTINFORMATION 05-005-14 VOM 22. NOVEMBER 2014, DIE AUS IHREN AKTEN ZU ENTFERNEN IST. ALLE REVISIONEN BEINHALTEN DEN AUSBAU DER ABS-VIERRAD-FNS-BREMSSCHEIBEN (VERKAUFSCODE BR1) UND TEILENUMMER 68227781AA IM ZUSAMMENHANG MIT VERKAUFSCODE BR1, DER NICHT FÜR DAS/DIE BESCHRIEBENE SYMPTOM/BEDINGUNG ZUTRIFFT. ES WURDEN KEINE **STERNCHEN**** VERWENDET, UM ÄNDERUNGEN HERVORZUHEBEN.**

THEMA:

Lenkrad und/oder Sitz vibriert - Vordere Bremsscheiben

ÜBERSICHT:

Diese Mitteilung betrifft die Überprüfung des julianischen Datums und, wenn nötig, den Austausch der vorderen Bremsscheiben.

MODELLE:

2014 - 2015	(RT)	Chrysler Town and Country
		Dodge Caravan
		Ram C/V Tradesman

NOTE: Diese Mitteilung gilt für Fahrzeuge mit Fertigungsdatum am oder nach dem 1. Juni 2014 (MDH 0601XX) und am oder vor dem 1. August 2014 (MDH 0801XX), die mit 4-Rad-Scheibenbremsen mit ABS (Verkaufscod BRG) bzw. 4-Rad-HD-Scheibenbremsen mit ABS (Verkaufscod BR3) ausgestattet sind.

SYMPTOM/ZUSTAND:

Der Kunde beschreibt evtl. ein Schütteln und/oder Vibrieren des Lenkrads und/oder des Sitzes, wenn er ohne Betätigung der Bremsen bei Autobahngeschwindigkeit fährt. Diese Vibrationen können durch Unwucht der vorderen Bremsscheiben entstehen.

FEHLERSUCHE:

Wenn der Kunde den Zustand beschreibt, die Instandsetzung durchführen.

BENÖTIGTE TEILE:

Menge	Teilenummer	Beschreibung
2 (AR)	04779712AA	Bremsscheibe vorn (Verkaufscod BRG oder BR3)

INSTANDSETZUNG:

1. Die Vorderräder abbauen und das julianische Datum, das an der Montagefläche der Scheibennabe eingraviert ist, prüfen. Ist das julianische Datum 152_4 bis 213_4 wie gezeigt in (Fig. 1)?
 - a. JA>>> Weiter mit [Step #2](#).
 - b. Nein>>> Diese Mitteilung trifft nicht zu. Weitere Diagnoseinformationen sind in den Vibrationsdiagnose- und Prüfverfahren Rad und Reifen in TechCONNECT sowie in der Servicenachricht Diagnoseverfahren bei Vibrationen am Lenkrad zu finden.
2. NEUE Bremsscheiben besorgen und auf das julianische Datum prüfen. Ist das julianische Datum 152_4 bis 213_4 wie gezeigt in (Fig. 1)?
 - a. JA>>> Die Scheiben zurück an MOPAR schicken und solche besorgen, deren julianisches Datum NICHT zwischen 152_4 und 213_4 liegt, dann weiter mit [Step #3](#).
 - b. Nein>>> Weiter mit [Step #3](#).



Fig. 1 Hier befindet sich das julianische Datum

NOTE: Vor dem Fortfahren alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen beachten, detaillierte Informationen sind in DealerCONNECT> TechCONNECT verfügbar unter: Service Info> 05- Brakes - Warning and 05- Brakes - Caution.

3. Die vorderen Bremsscheiben durch NEUE ersetzen, deren julianisches Datum NICHT zwischen 152_4 und 213_4 liegt. Siehe die detaillierte Serviceanweisung in DealerCONNECT> TechCONNECT unter: Service Info> 05 - Brakes, Base> Hydraulic/Mechanical> ROTOR, Brake> Removal/Installation.

NOTE: Ein Austausch der Bremsbeläge ist in dieser Mitteilung nicht vorgesehen und nicht enthalten.

4. Nach Tausch der vorderen Bremsscheiben das Fahrzeug bei Autobahngeschwindigkeit ohne Betätigung der Bremsen probefahren und dabei auf Schütteln/ Vibrieren des Lenkrads und/oder des Sitzes achten.
5. Ist das Schütteln/Vibrieren des Lenkrads und/oder Sitzes noch immer zu spüren, wenn ohne Betätigung der Bremsen bei Autobahngeschwindigkeit gefahren wird?

- a. JA>>> Die Bearbeitung der Mitteilung ist abgeschlossen. Weitere Diagnoseinformationen sind in den Vibrationsdiagnose- und Prüfverfahren Rad und Reifen in TechCONNECT sowie in der Servicenachricht Diagnoseverfahren bei Vibrationen am Lenkrad zu finden.
- b. NEIN>>> Die Bearbeitung der Mitteilung ist abgeschlossen. Das Fahrzeug wieder an den Kunden übergeben.

VERFAHRENSWEISE:

Rückerstattung im Rahmen der Garantie.

RICHTZEIT:

Nr. des Arbeitsvorgangs:	Beschreibung	Ausbildungskategorie	Menge
05-21-10-9P	Überprüfung des julianischen Datums an der vorderen Bremsscheibe (2 - qualifizierte Fachkraft)	4 - Fahrwerkssysteme	0,2 Stunden
05-21-10-9Q	Prüfung und Austausch der vorderen Bremsscheiben, einschließlich Probefahrt (2 - qualifizierte Fachkraft)	4 - Fahrwerkssysteme	0,8 Stunden

FEHLERCODE:

ZZ	Wartungsmaßnahme
----	------------------