



# SERVICE BULLETIN

**NUMBER:** 07-002-15 REV. A

**GROUP:** Kühlung

**DATE:** 31. März 2015

Diese Mitteilung dient ausschließlich als technische Information und stellt keine Instandsetzungsgenehmigung dar. Es ist nicht gestattet, diese Veröffentlichung oder Teile davon zu vervielfältigen, in einer Datenbank zu speichern oder sie in irgendeiner Form weiterzugeben, weder elektronisch, noch mechanisch, noch durch Fotokopieren, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung von FCA US LLC vor.

**DIESE MITTEILUNG ERSETZT DIE KUNDENDIENSTINFORMATION 07-002-15 VOM 07. JANUAR 2015, DIE AUS IHREN AKTEN ZU ENTFERNEN IST. ALLE ÄNDERUNGEN SIND MIT \*\*STERNCHEN\*\* HERVORGEHOBEN UND BEINHALTEN WEITERE FAHRZEUGE.**

**THEMA:**

Geräusche von der Umlenkrolle beim Kaltstart

**ÜBERSICHT:**

Diese Mitteilung behandelt den Austausch der Umlenkrolle.

**MODELLE:**

**2013 - 2014	(DS)	Ram 1500 Pickup**
2014 - 2015	(KL)	Jeep Cherokee
2011 - 2014	(WK)	Jeep Grand Cherokee
2011 - 2014	(WD)	Dodge Durango
2011 - 2014	(LD)	Dodge Charger
2011 - 2014	(LC)	Dodge Challenger
2011 - 2014	(LX)	Chrysler 300
2011 - 2014	(JC)	Dodge Journey
2011 - 2014	(JS)	Chrysler 200 Dodge Avenger
2011 - 2014	(RT)	Chrysler Town & Country Dodge Caravan

**NOTE:** Diese Mitteilung gilt für Fahrzeuge mit Fertigungsdatum bis zum 01. September 2014 (MDH 0901XX), ausgerüstet mit 3,2L V6 24V VVT-Motor (Verkaufscode EHB) oder 3,6L V6 24V VVT-Motor (Verkaufscode ERB).

**SYMPTOM/ZUSTAND:**

Der Kunde beschreibt möglicherweise ein lautes hochfrequentes Geräusch, das innerhalb von 20 Sekunden nach einem Kaltstart des Motors bei Temperaturen von ca. 0 °C oder darunter auftritt und mit Unterbrechungen ca. 90 Sekunden lang anhält.

**FEHLERSUCHE:**

Wenn der Kunde den Zustand beschreibt, die Instandsetzung durchführen.

**BENÖTIGTE TEILE:**

Menge	Teilenummer	Beschreibung
1	05281301AA	Umlenkrolle

**INSTANDSETZUNG:**

Umlenkrolle austauschen. Siehe die detaillierten Wartungsverfahren in DealerCONNECT> TechCONNECT unter: Service Info> 07 - Cooling> Accessory Drive> PULLEY, Idler> Removal/Installation.

**VERFAHRENSWEISE:**

Rückerstattung im Rahmen der Garantie.

**RICHTZEIT:**

Arbeitsgang Nr.:	Beschreibung	Ausbildungskategorie	Menge
07-20-22-90	Umlenkrolle - Austauschen 2011-2014 JC/JS/RT 2014-2015 KL (2 - qualifizierte Fachkraft)	1 - Motorreparatur	0,3 Stunden
07-20-22-90	Umlenkrolle - Austauschen 2011-2014 LD/LX/LC/WD/WK **2013-2014 DS** (2 - qualifizierte Fachkraft)	1 - Motorreparatur	0,2 Stunden

**FEHLERCODE:**

ZZ	Wartungsmaßnahme
----	------------------